

## (F) F.703.00 - Testeur pour mesures électriques et de température

- A. Introduzione
- B. Informazioni per la sicurezza
- C. Regole per l'utilizzo sicuro
- D. Simboli elettrici internazionali
- E. Caratteristiche generali
- F. Descrizione funzioni
- G. Descrizione pannello frontale
- H. Come effettuare le misurazioni
- I. Sostituzione di fusibili e batterie
- J. Accessori

### A. Introduction

Le testeur de la série UT30C a un écran à 4 chiffres ( 1 après la virgule ). Le testeur peut mesurer le voltage DC/AC, le courant DC/AC, la résistance, la fréquence, la température, les diodes, et transistor hFE.. C'est un appareil idéal pour l'entretien.

### B. Information pour la sécurité

Ce testeur est conforme au standard IEC 61010: pollution grade 2, catégorie survoltage CAT I 600V et CAT II 300V et double isolement .

**CAT.I:** niveau du signal, équipement spécial ou partie d'équipement, télécommunication, électronique, etc., avec des survoltages transitoires plus petits des survoltages du CAT. **CAT.II:** niveau local, équipement portable etc., avec des survoltages passagers plus petits des survoltages du CAT. **III:** Utiliser le testeur seulement comme il est spécifié dans ce manuel d'instruction, autrement la protection fournie par le testeur pourrait être abîmée.

### C. Règles pour une utilisation sûre

- Utiliser le testeur seulement selon les règles spécifiées dans ce manuel, autrement la protection fournie par le testeur pourrait être abîmée.
- Ne pas utiliser le testeur si le fond de la boîte n'est pas fermé, vu que le terminal pourrait être sous tension.
- Avant d'utiliser le testeur, contrôler l'isolation des câbles de liaison pour le test et assurez vous qu'il ne soit pas endommagé.
- Dès que l'indicateur de la pile " " apparaît, changer les piles pour assurer une lecture exacte.
- Placer le testeur sur la fonction appropriée et indiquer l'échelle avant chaque mesure.
- Les valeurs testées au-dessus de l'échelle maximum de chaque mesure peuvent causer des endommagements au testeur et un choc électrique à l'utilisateur.
- Pour éviter des endommagements au testeur, ne pas déplacer la poignée ronde pendant la mesure.
- Lorsque vous mesurez des voltages supérieurs à DC 60V ou AC 30Vrms, prenez une plus grande attention pour éviter un choc électrique.
- Assurez vous de remplacer les fusibles correctement pour le type et la capacité.
- Ne pas utiliser ou conserver le testeur sous haute température ou dans les endroits humides.
- Ne pas changer les circuits internes pour éviter des endommagements au testeur et danger pour l'utilisateur.
- Nettoyer périodiquement la boîte avec un torchon humide et un peu de détergent. Ne pas utiliser abrasifs ou dissolvants.
- Le testeur est dessiné pour soutenir le maximum voltage déclaré. Il est impossible d'exclure que, pour impulsions transitoires, empêchements ou autres motifs, le voltage maximum peut être dépassé, il faut utiliser une réduction d'échelle appropriée (1:10).

### D. Symboles électriques internationaux

	PEU DE BATTERIE		MISE À TERRE
	ATTENTION		DOUBLE ISOLEMENT
	COURANT AC		DIODE
	COURANT DC		SIGNAL SO
	FUSIBLE		AC ou DC
	CONFORME AUX STANDARDS DE L' UNION EUROPEENNE		

### E. Caractéristiques générales

Le voltage maximum, entre n'importe quel terminal et la terre, est de 600Vrms.

A. Le terminal de départ "COM" est toujours relié au câble de liaison noir

B. L'entrée "VOnA" est toujours reliée au câble de liaison rouge et est utilisé pour mesurer le voltage jusqu'à 500V, résistance et courant jusqu'à 200mA.

- C. L'entrée "10A MAX" est toujours reliée au câble de liaison rouge et est utilisé pour mesurer le courant supérieur à 200mA mais pas au-delà de 10A.
- 2. Δ L'entrée A 10AMAX n'est pas protégée par un fusible.
- 3. Δ Entrée A VWmA est protégée par un fusible dia. 5x20-315 mA, 250V.

4. La valeur maximale sur l'écran est 1999 et se met à jour 2 ou 3 fois à chaque seconde.

5. Température: Opérative : 0°C - 40 °C ( 32°F - 104°F )

Stockage consenti: -10°C - 50°C ( 14°F - 122°F )

6. Altitude : Opérative : 2000 mt. Stockage consenti: 10.000 mt.

7. Humidité relative: Humidité maximale relative 80% jusqu'à la température de 31°C avec des valeurs décroissantes en mode linéaire jusqu'à 50 % lorsque la température arrive à 40°C.

8. Pile: 9V NEDA 1604 o 6F22 o 006P. Indication des piles déchargées lorsqu'il apparaît sur l'écran le symbole " "

9. Dimensions : 75mmx130mmx35mm

10. Poids : environ 150g. ( Câble de liaison non fourni )

### F. Descrizione funzioni

Precision ± ( A% Lecture + B Numéro), Garantie 1 An Mesurée avec la Température Du Travail : 23°C ± 5°C  
Humidité : < 75%

### 1. Voltage DC

PORTEE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
200mV	100 µV	
2000 mV(2V)	1 mV	± (0.5% + 2)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
500 V	1 V	± (0.8% + 2)

Δ Résistance d'entrée: 10MΩ pour toutes les portées. Protection de surcharge: A 200 Mv de portée est protégé à 230V(Ac/Dc), dans les autres cas la protection est à 500V(Ac/Dc).

### 2. Voltage AC

PORTEE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
200 mV	100 µV	
2 V	1 mV	—
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
500 V	1 V	± (1.2% + 10)

Δ Résistance d'entrée: (environ 5MΩ)

Fréquence : 40-400 Hz.

Écran: RMS de courbe sinusoïde (Valeur moyenne)  
Protection de surcharge: A 200 Mv de portée est protégé à 230V(Ac/Dc), dans les autres cas la protection est à 500V(Ac/Dc).

### 3. Courant DC

Δ Protection de surcharge: 315 mA / 250V avec fusible, 10A sans fusible. Le temps de mesure limite est égal ou inférieur à 10 secondes et l'intervalle de temps sera égal ou supérieur à 15 minutes.

Mesure de la chute de tension: Portée maximum 200 mV.

### 4. Résistance

PORTEE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
200 Ω	0.1Ω	± (0.8% + 5)
2000 Ω (2kΩ)	1Ω	—
20 kΩ	100Ω	± (0.8% + 2)
200kΩ	1000Ω	—
2MΩ	1kΩ	—
20MΩ	10kΩ	± (1% + 5)

Δ Protection de surcharge: pour toutes les portées 230V ( courant AC/DC )

### 5. Température

PORTEE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
-40 °C ~ 150 °C	1 °C	± (1% + 3)
150 °C ~ 1000 °C	1 °C	± (1.5% + 15)

Δ Protection de surcharge: 230V ( courant AC/DC )  
Instrument pour mesurer: thermocouple universel international du type "K" (nickrome-nickel silicium)

### 6. Diodes, transistor, test de fonctionnement

PORTEE	RÉSOLUTION	30 C	OBSERVATION
Diode		1 mV	Valeur de la chute de tension
Transistor	hFE	1 β	I <sub>BO</sub> ≈ 10 $\mu$ A V <sub>CE</sub> ≈ 3V
Test de fonctionnement		1 Ω	Signal sonore

### G. Description boîtier

Δ Protection de surcharge: 230V (courant DC/AC) seulement D Boîtier ( Figure 1 )

1. Écran avec cristaux liquides  
Bouton d'allumage de la rétro-illumination ou de blocage du résultat de la mesure sur l'écran

2. Interrupteur rotatif

3. Prise jack pour le test des transistors

4. Prise jack pour les mesures communes

5. Prise jack de 10a

6. Prise jack pour les mesures générales

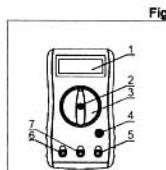


Fig.1

6. Pour la prise jack de 10A il n'y a pas de fusible de protection. Donc pour une utilisation sûre la mesure doit être égale ou inférieure à 10 secondes et l'intervalle entre les mesures doit être égal ou supérieur à 15 minutes.

### • Mesurage des résistances (fig.5)

1. Pour éviter l'endommagement du testeur, enlever le courant à l'objet que vous souhaitez mesurer et assurez vous que le condensateur ne soit pas chargé.

2. Les câbles de mesure peuvent alterer la lecture d'un minimum de (0.1Ω-0.3Ω). Pour obtenir une lecture précise soustraire la valeur citée au-dessus de deux mesures effectuées.

3. Si le mesure effectué est au-dessus de 1MO l'appareil peut avoir besoin de quelques secondes pour se rétablir.

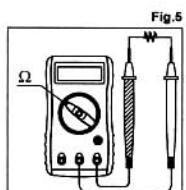


Fig.5

### • Mesurage des diodes ( figure 6 )

1. Pour éviter l'endommagement du testeur, enlever le courant à l'objet que vous souhaitez mesurer et assurez vous que le condensateur ne soit pas chargé.

2. Pendant le mesurage de chute de tension diode, transistor et autres semi-conducteurs avec les caractéristiques similaires à celles du diode, la structure du silicium devrait être normalement positive et avec les valeurs entre 0.5V et 0.8V. Le symbole de "1" sur l'écran signifie que le circuit est ouvert. L'axe de preuve rouge valeur positif, l'axe noir valeur négatif.

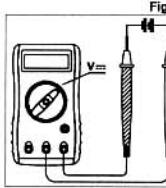


Fig.2

### • Mesurage des transistors hFE (fig.7)

1. Identifier le type de transistor s'il est PNP ou NPN

2. Relier le transistor qui doit être mesuré à l'axe de preuve

3. L'écran indique les informations relatives au hFE.

4. Conditions de mesure: I<sub>BO</sub> ≈ 10uA, V<sub>CE</sub> ≈ 3V.

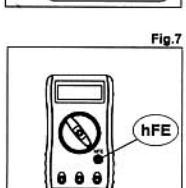


Fig.7

### • Mesurage de la température (fig.8 )

1. Insérer le thermocouple noir type "K" (P/N : 41700103) dans la prise "COM" et la sonde rouge de la température dans la prise "C". A ce point l'écran indique la valeur en °C.

2. La limite du mesurage est de 250°C. Pour mesurer à une température plus élevée utiliser un autre type de thermocouple (P/N : 4100107). L'écran indique la température de l'environnement quand la sonde est détachée.

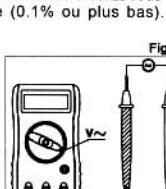


Fig.3

### I. Remplacement des fusibles et des piles (fig.9)

1. Mettre l'interrupteur rotatif en position "OFF" et ôter les câbles de branchement.

2. Enlever les petits pieds de gomme et dévisser les vis situées au-dessous.

3. Séparer les deux parties du mesureur.

4. Changer la pile ou les fusibles avec :

pile : 9V NEDA 1604 ou 6F22 ou 006p

fusible : Ø5x20mm, 315mA, 250V (Fast)

5. Remettre ensemble les deux parties du mesureur, revisser les vis et remettre les petits pieds de gomme.



Fig.9

### J. Accessoires

1. Manuel d'instruction

2. Câbles de branchement

3. Thermocouple

## (I) F.703.00 - Tester per misure elettriche e di temperatura

- A. Introduzione
- B. Informazioni per la sicurezza
- C. Regole per l'utilizzo sicuro
- D. Simboli elettrici internazionali
- E. Caratteristiche generali
- F. Descrizione funzioni
- G. Descrizione pannello frontale
- H. Come effettuare le misurazioni
- I. Sostituzione di fusibili e batterie
- J. Accessori

### A. Introduzione

Il tester della serie UT30C ha un display a 4 cifre (1 dopo la virgola). Il tester può misurare voltaggio DC/AC, corrente DC/AC, resistenza, frequenza, temperatura, diodi, e transistor hFE. È un apparecchio ideale per la manutenzione.

### B. Informazioni per la sicurezza

Questo tester è conforme con gli standard IEC 61010: inquinamento grado 2, categoria di sovravoltaggio CAT I 600V e CAT II 300V e doppio isolamento.

**CAT. I:** livello di segnale, equipaggiamento speciale o parti di equipaggiamento, telecomunicazioni, elettronica, ecc, con dei sovravoltaggi transitori più piccoli dei sovravoltaggi di CAT. **CAT. II:** livello locale, equipaggiamento portatile ecc., con dei sovravoltaggi passeggeri più piccoli dei sovravoltaggi di CAT. **III:** Utilizzare il tester solamente come specificato in questo manuale d'uso, altrimenti la protezione fornita dal tester potrebbe essere danneggiata.

### C. Regole per l'utilizzo sicuro

- Utilizzare il tester solamente secondo le regole specificate in questo manuale, altrimenti la protezione fornita dal tester potrebbe essere danneggiata.
- Non utilizzare il tester se il fondo della scatola non è chiuso, dato che il terminale può essere sotto tensione.
- Prima di utilizzare il tester controllare l'isolamento dei cavi di collegamento per il test e assicurarsi che non siano danneggiati.
- Non appena appare l'indicatore della batteria "■", cambiate le batterie per assicurare una lettura accurata.
- Impostate il tester sulla funzione adatta e indicate la scala prima di ogni misurazione.
- Valori testati sopra la scala massima di ogni misurazione possono causare danni al tester o uno shock elettrico all'utente.
- Per evitare danni al tester non spostate la manopola rotativa durante la misurazione.
- Quando misurate i voltaggi maggiori di DC 60V o AC 30VRms, prestate un'attenzione maggiore per evitare shock elettrici.
- Assicuratevi di sostituire il fusibile correttamente per tipo e capacità.
- Non utilizzate o conservate il tester sotto alte temperature o in condizioni umide.
- Non cambiate i circuiti interni per evitare dei danni al tester e pericolo per l'utente.
- Pulite periodicamente la scatola con un straccio umido e del detergente leggero. Non usate abrasivi o solventi.
- Il tester è disegnato per sostenere il voltaggio massimo dichiarato. Se non è possibile escludere che, per impulsi temporanei, disturbi ad altri motivi, il voltaggio massimo possa venire superato, bisogna usare una riduzione di scala adatta (1:10).

### D. Simboli elettrici internazionali

	POCA BATTERIA		MESSA A TERRA
	ATTENZIONE		DOPPIO ISOLAMENTO
	CORRENTE AC		DIODO
	CORRENTE DC		CICALINO
	FUSIBILE		AC O DC
	CE CONFORME CON GLI STANDARD DELLA UNIONE EUROPEA		

### E. Caratteristiche generali

1. Il voltaggio massimo, tra qualsiasi terminale e la terra, è 600VRms. A. Il terminale di entrata "COM" è sempre collegato con il cavo di collegamento nero.
- B. L'ingresso "Vomegamma" è sempre collegato con il cavo di collegamento rosso e viene usato per misurare il voltaggio fino a 500V, resistenza e corrente fino a 200mA.
- C. L'ingresso "10A MAX" è sempre connesso con il cavo di collegamento rosso ed è usato per misurare la corrente maggiore di 200mA ma non oltre 10A.
2. Δ L'ingresso "10AMAX" non è protetto da fusibile.
3. Δ Ingresso A VVmA è protetto da fusibile dia 5x20-315 mA, 250V.

4. Il massimo valore sul display è 1999 e si aggiorna 2 o 3 volte ogni secondo.
5. Temperatura: Operativa : 0°C - 40°C (32°F - 104°F) Stoccaggio consentito: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
6. Altitudine : Operativa : 2000 mt. Stoccaggio consentito : 10.000 mt.
7. <Umidità relativa: Massima umidità relativa 80% fino alla temperatura di 31°C con valori decrescenti in modo lineare fino al 50 % quando la temperatura raggiunge 40°C.
8. Batteria: 9V NEDA 1604 o 6F22 o 006P. Indicazione di batteria scarica quando appare sul display il simbolo "■".
9. Dimensioni : 75mmx130mmx36mm
10. Peso : circa 150g ( Cavi di collegamento non inclusi)

### E. Descrizione funzioni

Precisione ± ( A% Lettura + B Numero), Garantito 1 Anno Misurata Con Temperatura Di Lavoro : 23°C ± 5°C Umidità : < 75%

### 1. Voltaggio DC

PORTATA	RISOLUZIONE	PRECISIONE
200mV	100 µV	
2000mV(2V)	1mV	
20V	10 mV	± (0.5% + 2)
200V	100 mV	
500 V	1 V	± (0.8% + 2)

Δ Resistenza d'ingresso: 10MΩ per tutte le portate. Protezione da sovraccarico: A 200 mV di portata è protetto a 230V(AC/DC), negli altri casi la protezione è a 500V(AC/DC).

### 2. Voltaggio AC

PORTATA	RISOLUZIONE	PRECISIONE
200 mV	100 µV	
2 V	1mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
500 V	1 V	± (1.2% + 10)

Δ Resistenza d'ingresso: (circa 5MΩ) Frequenza : 40-400 Hz. Display: RMS di curva sinusoidale (Valore Medio) Protezione da sovraccarico: A 200 mV di portata è protetto a 230V (AC/DC), negli altri casi la protezione è a 500V(AC/DC).

### 3. Corrente DC

Δ Protezione da sovraccarico : 315 mA / 250V con fusibile, 10A senza fusibile. Il tempo di misurazione limite è uguale o minore di 10 secondi ed l'intervallo di tempo sarà uguale o superiore a 15 Minuti.

Misurazione della caduta di tensione: Portata massima 200 mV.

### 4. Resistenza

PORTATA	RISOLUZIONE	PRECISIONE
200 Ω	0.1Ω	± (0.8% + 5)
2000 Ω(2kΩ)	1Ω	
20 kΩ	10Ω	± (0.8% + 2)
200kΩ	100Ω	
2MΩ	1kΩ	
20MΩ	10kΩ	± (1% + 5)

Δ Protezione da sovraccarico : per tutte le portate 230V (corrente AC/DC)

### 5. Temperatura

PORTATA	RISOLUZIONE	PRECISIONE
-40 °C ~ 150 °C	1 °C	± (1% + 3)
150 °C ~ 1000 °C	1 °C	± (1.5% + 15)


Δ - Protezione da sovraccarico : 230V(corrente DC/AC) Strumento di misurazione: termocoppia universale internazionale del tipo "K" (nickel - nikel silicon)

### 6. Diodi, transistor, e test di funzionamento

Funzioni	Portata	Risoluzione	30 C	Note
Diodo		1 mV	✓	Valore della caduta di tensione
Transistor	hFE	1 β	✓	Ibo ≈ 10 µA Vce ≈ 3V
Test di funzionamento		1 Ω	✓	Cicalino


### F. Descrizione pannello frontale

- Δ Protezione da sovraccarico : 230V (corrente DC/AC) solo D
- Pannello frontale ( Figura 1 )
- 1. Display a cristalli liquidi
- Pulsante di accensione della retro - illuminazione o di bloccaggio del risultato della misurazione sul display.
- 2. Interruttore rotativo
- 3. Attacco jack per il test dei transistor.
- 4. Attacco jack per le misurazioni comuni
- 5. Attacco jack di 10A
- 6. Attacco jack per le misurazioni generali

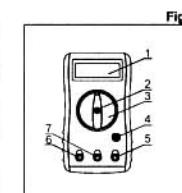


### • Misurazione dei diodi.(figura 6)

- 1) Per evitare il danneggiamento del tester, togliere prima la corrente all'oggetto che si desidera misurare ed assicurarsi che il condensatore non sia carico.
- 2) Durante la misurazione di caduta della tensione del diodo, transistore ed altri semiconduttori con le caratteristiche simili a quelle del diodo, la struttura di silicone dovrebbe essere normalmente positiva e con i valori tra 0.5V e 0.8V. Il simbolo di "1" sul display significa circuito aperto. L'asta di prova rossa valore positivo, l'asta di prova nera valore negativo.

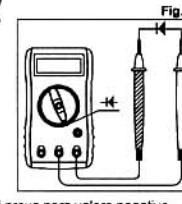


### • Misurazione dei transistori hFE. (fig. 7)

- 1) Identificare il tipo del transistore se è PNP o NPN
- 2) Collegare il transistore quale deve essere misurato all'asta di prova.
- 3) Il display visualizza le informazioni relative al hFE.
- 4) Condizioni della misurazione : Ibo ≈ 10µA, Vce ≈ 3V.

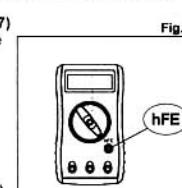

### • Misurazione della temperatura. (fig. 8)

- 1) Inserire la termocoppia nera tipo "K" (P/N: 41700103) nella presa "COM", poi la sonda rossa della temperatura nella presa "C". A questo punto il display visualizza il valore in °C.
- 2) Il limite di misurazione è di 250°C. Per le misurazioni di temperature più alte usare un altro tipo di termocoppia (P/N: 41700107). Il display visualizza la temperatura dell'ambiente quando la sonda è staccata.

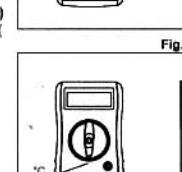


### I. Sostituzione di fusibili e batterie (fig. 9)

- 1) Spostare l'interruttore rotativo in posizione "OFF" e rimuovere i cavi di collegamento.
- 2) Togliere i piedini di gomma e svitare le viti sotostanti.
- 3) Separare le due parti del misuratore.
- 4) Cambiare la batteria o il fusibile con ricambi:

  - batteria: 9V NEDA 1604 o 6F22 o 006P
  - fusibile: 0.5V20mm, 315mA, 250V (Fast)

- 5) Ricomporre insieme le due parti del misuratore, riavvitare le viti e rimettere i piedini di gomma.

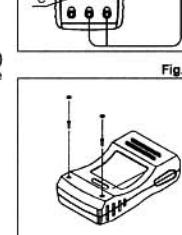

### J. Accessori.

- 1) Manuale d'uso
- 2) Cavi di collegamento
- 3) Termocoppia.

